

MANUEL DU PRODUIT

ADAPTATEUR DE CAPTEUR
PIÉZOÉLECTRIQUE À QUATRE
CANAUX LYNX AVEC FACULTÉ
D'IDENTIFICATION DE MOULE
PZ/LX4F-S-ID



MANUEL DU PRODUIT

ADAPTATEUR DE CAPTEUR PIÉZOÉLECTRIQUE À QUATRE CANAUX LYNX AVEC FACULTÉ D'IDENTIFICATION DE MOULE

PZ/LX4F-S-ID

INTRODUCTION

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ	III
CONFIDENTIALITÉ	III
ALERTE	III
ABRÉVIATIONS	III

DESCRIPTION DU PRODUIT

APPLICATIONS	1
SYSTÈME DE CAPTEUR PIÉZOÉLECTRIQUE MULTI-CANAUX	1
UTILISATION	1
CAPTEURS PIÉZOÉLECTRIQUES	1
DIMENSIONS	2
LONGUEUR DE CÂBLE	2

INSTALLATION

SPÉCIFICATIONS D'INSTALLATION	4
MONTAGE	4
CONNEXIONS	4
CONFIGURATION DU LOGICIEL	5

MANUEL DU PRODUIT

ADAPTATEUR DE CAPTEUR PIÉZOÉLECTRIQUE À QUATRE CANAUX LYNX AVEC FACULTÉ D'IDENTIFICATION DE MOULE

PZ/LX4F-S-ID

ENTRETIEN

NETTOYAGE & DÉRIVATION	9
NETTOYAGE RÉGULIER	9
DÉRIVE	9
TEST & ÉTALONNAGE	9
TEST DU CAPTEUR	10
GARANTIE	10
RJG, INC. GARANTIE STANDARD	10
NON-RESPONSABILITÉ AU SUJET DU PRODUIT	10

DÉPANNAGE

ERREURS FRÉQUENTES	11
LECTURE LENTE DE LA DÉRIVATION DU CAPTEUR	12
DÉRIVATION RAPIDE DU CAPTEUR/LECTURE NON VALIDE	13
LE CAPTEUR NE COMMUNIQUE PAS AVEC L'eDART/CoPilot	14
SERVICE CLIENT	15

PRODUITS CONNEXES

PRODUITS COMPATIBLES	17
CÂBLES LYNX PREMIUM CE-LX5-W	17
CÂBLE ADAPTATEUR DE CAPTEUR PIÉZOÉLECTRIQUE À QUATRE CANAUX C-PZ/LX4F-S	17
CONNECTEUR DE CAPTEUR PIÉZOÉLECTRIQUE À QUATRE CANAUX PZ-417	
CÂBLE DE CONNECTEUR DE CAPTEUR PIÉZOÉLECTRIQUE À QUATRE/HUIT CANAUX C-PZ/1645	17
PRODUITS SIMILAIRES	18
ADAPTATEUR DE CAPTEUR À MONTAGE SUR MOULE PIÉZOÉLECTRIQUE À CANAL UNIQUE LYNX LP/LX1-M	18
ADAPTATEUR DU CAPTEUR PIÉZOÉLECTRIQUE À MONTAGE EN SURFACE LYNX PZ/LX1F-S	18
PIÉZOÉLECTRIQUE À HUIT CANAUX PZ-8 ET PZ/LX8F-S	18

INTRODUCTION

Lisez les instructions suivantes et assurez-vous de les comprendre et de vous y conformer. Ce guide doit être constamment à disposition pour consultation.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Étant donné que RJG, Inc. n'exerce aucun contrôle sur l'utilisation que des tiers pourraient faire de cet équipement, elle ne garantit pas l'obtention des résultats similaires à ceux décrits dans la présente. RJG, Inc. ne garantit pas non plus l'efficacité ou la sécurité d'une conception éventuelle ou proposée des articles manufacturés illustrés dans la présente par des photographies, des schémas techniques et d'autres éléments similaires. Chaque utilisateur du produit ou de la conception ou des deux doit mener ses propres tests afin de déterminer l'adéquation du produit ou de tout produit à la conception ainsi que l'adéquation du produit, du procédé et/ou de la conception à l'utilisation spécifique qu'il veut en faire. Les déclarations portant sur des utilisations ou des conceptions éventuelles ou proposées et décrites dans la présente ne doivent pas être interprétées comme constituant une licence en vertu d'un brevet de RJG, Inc. couvrant une telle utilisation ni comme des recommandations d'utilisation d'un tel produit ou de telles conceptions en violation d'un brevet.

CONFIDENTIALITÉ


Conçu et développé par RJG, Inc. La conception, le format et la structure du manuel ainsi que son contenu et sa documentation sont protégés par les droits d'auteur 2022 de RJG, Inc. Tous droits réservés. Les éléments contenus dans la présente ne sauraient être copiés, en tout ou en partie, manuellement, encore moins sous forme mécanique ou électronique sans le consen-


tement écrit express de RJG, Inc. Le présent produit peut être utilisé en conjonction avec un usage intersociété qui n'entre pas en conflit avec les meilleurs intérêts de RJG.

ALERTES

Les trois types d'alertes suivants sont utilisés selon les besoins pour clarifier davantage ou souligner certaines informations figurant dans le manuel :

 **DEFINITION** Définition d'un ou de plusieurs terme(s) utilisé(s) dans le texte.

 **REMARQUE** Une remarque devra présenter les informations complémentaires concernant un sujet de discussion.

 **MISE EN GARDE** Une mise en garde doit être utilisée pour informer l'opérateur de conditions susceptibles d'endommager l'équipement et/ou de blesser des membres du personnel.

ABRÉVIATIONS

Diam.	Diamètre
Min.	minimum
Max.	maximum
r	rayon

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'adaptateur de capteur piézoélectrique à quatre canaux avec ID de moule est un adaptateur qui connecte le connecteur de capteur piézoélectrique à quatre canaux de RJG, Inc. et un maximum de quatre capteurs piézoélectriques au système eDART® ou CoPilot®.

APPLICATIONS

SYSTÈME DE CAPTEUR PIÉZOÉLECTRIQUE MULTI-CANAUX

Les systèmes piézoélectriques multi-canaux Lynx™ permettent une connexion rapide et pratique entre plusieurs capteurs d'un moule à un adaptateur de capteur extérieur au moule et au système eDART ou CoPilot ce qui permet de réduire les coûts de matériel sur le moule et de minimiser le câblage.

UTILISATION

CAPTEURS PIÉZOÉLECTRIQUES

Les capteurs piézoélectriques utilisent des cristaux de quartz pour mesurer la déformation ou le changement de résistance de la force exercée sur le capteur. La mesure est acheminée via le câble du capteur jusqu'à l'adaptateur de capteur monté à l'extérieur du moule.

L'adaptateur du capteur est connecté au système eDART de RJG, Inc., qui affiche et enregistre les mesures du capteur ce qui constitue une aide pour l'opérateur lors de la surveillance et du contrôle des processus.



DIMENSIONS




LONGUEUR DE CÂBLE

Les câbles doivent être plus longs que nécessaire pour faciliter l'installation et le retrait en toute sécurité du connecteur de l'outil afin d'éviter toute tension sur le câble ; en général, un jeu de 2 à 3 pouces (50–75 mm) sera suffisant. Faites preuve de bon sens pour déterminer la longueur de câble appropriée requise pour chaque application.

LONGUEUR DE CÂBLE

NO. DE PIÈCE

19.7"	0,5 m	C-PZ/LX4F-S-.5M
39.4"	1,0 m	C-PZ/LX4F-S-1M
78.7"	2,0 m	C-PZ/LX4F-S-2M

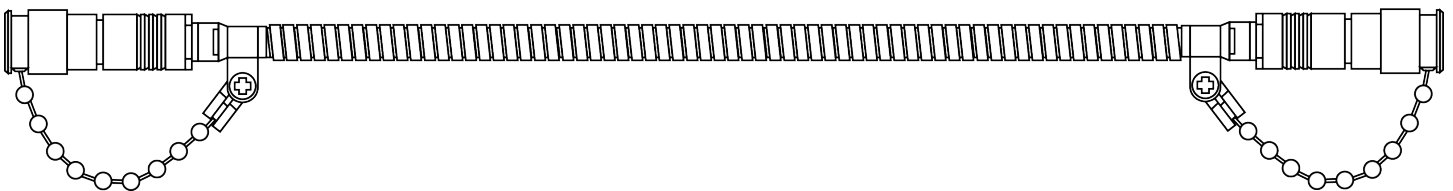


CÂBLE ADAPTATEUR C-PZ/LX4F-S DE CONNECTEUR LONGUEUR

INSTALLATION

Le PZ/LX4F-S-ID est monté sur une structure mise à la terre ou sur un panneau de commande à l'aide des vis à tête cylindrique 8-32x2.5 "fournies (SHCS). Le câble C-PZ/LX4F-S de capteur piézoélectrique de capteur à quatre canaux est installé sur le connecteur PZ/LX4F-S-ID Fisher à six broches et le connecteur de capteur piézoé-

lectrique à quatre canaux PZ-4, qui est monté sur le moule. Dans le moule, jusqu'à quatre capteurs piézoélectriques sont connectés au PZ-4 à l'aide de câbles de capteurs piézoélectriques multicanaux C-PZ/1645. Le PZ/LX4F-S-ID est connecté au système eDART par un câble Lynx premium CE-LX5-W.

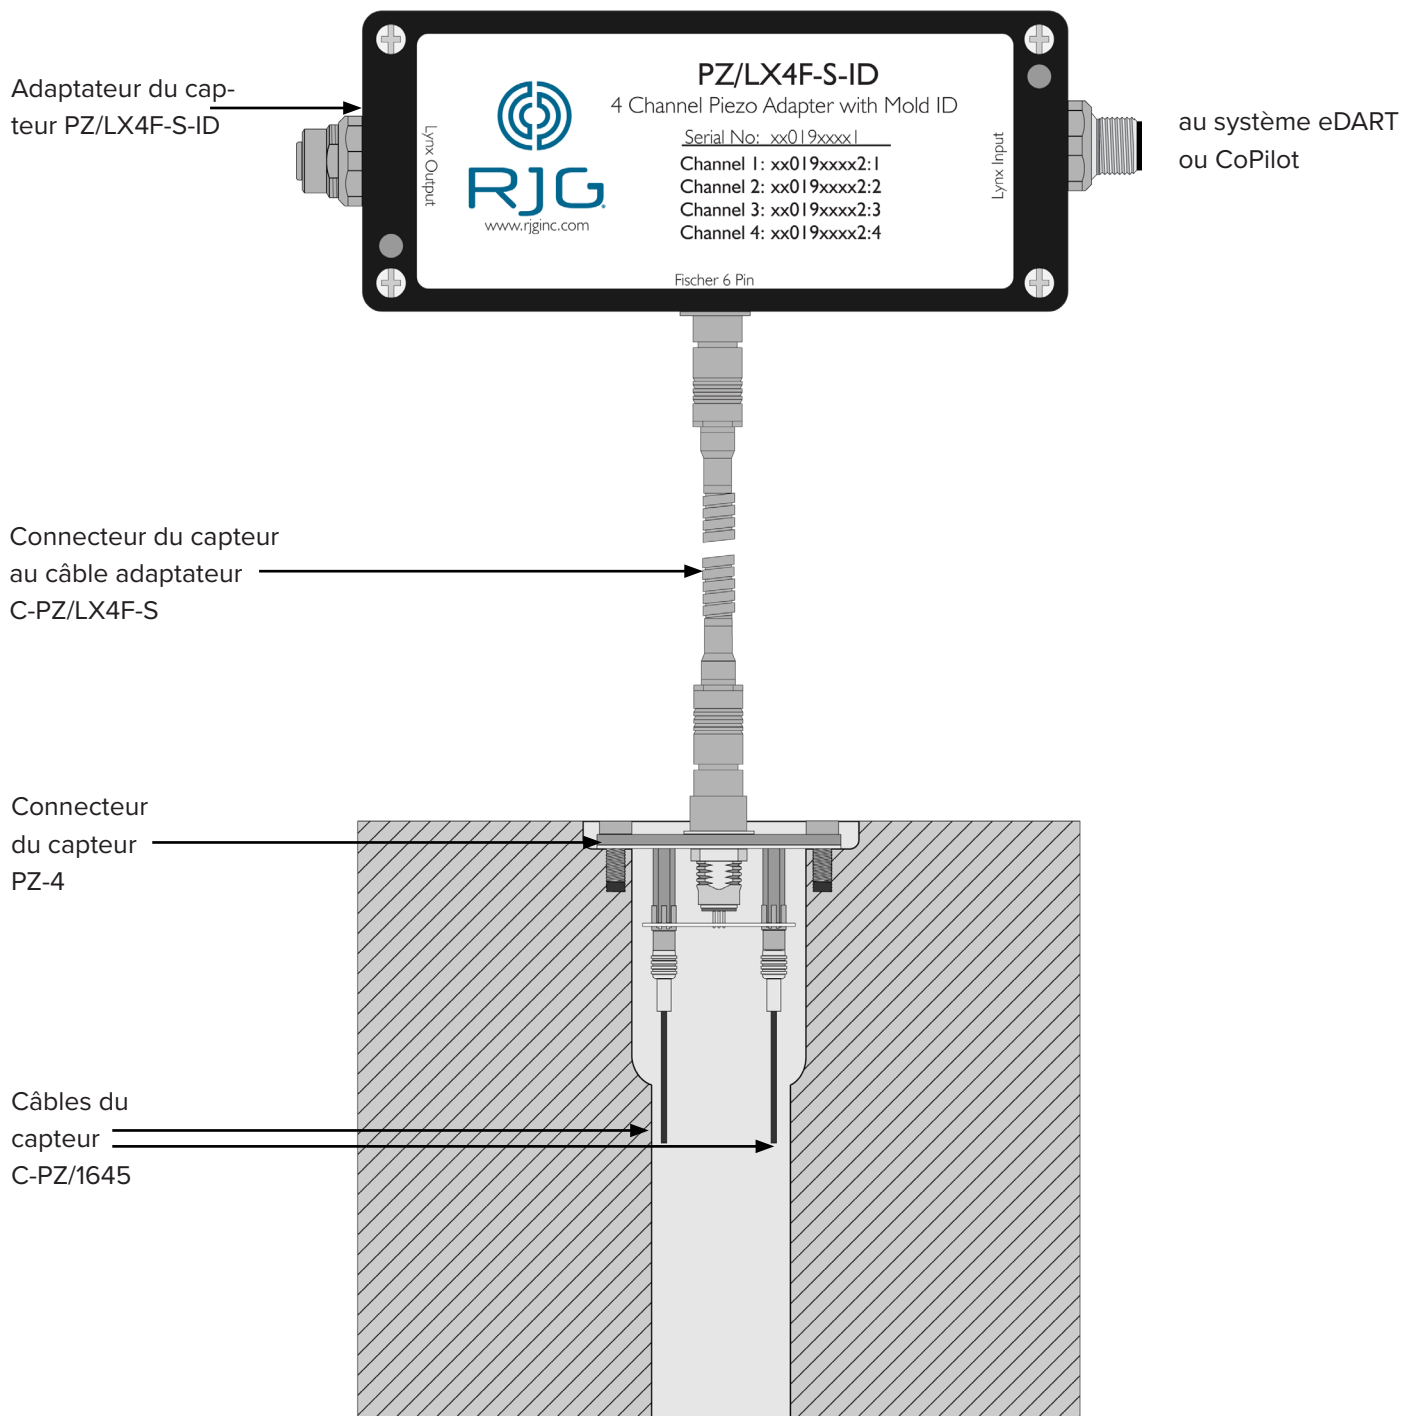

SPÉCIFICATIONS D'INSTALLATION

MONTAGE

1. Configuration minimale

L'adaptateur piézoélectrique Lynx doit être monté sur une structure mise en terre pour assurer un fonctionnement correct. Le potentiel de masse de la structure doit être identique à celui requis pour l'eDART.

⚡ MISE EN GARDE *Doit être monté sur une structure ou un panneau de commande mis en terre ; le potentiel de masse est égal à celui utilisé par l'eDART : l'adaptateur et les câbles ne sont pas en contact avec des sources statiques telles que des tubes d'alimentation et des trémies de matériau.*

2. Montage

Montez le PZ/LX4F-S-ID sur une structure mise à la terre ou sur un panneau de commande à l'aide du SHCS 8-32x2.5" fourni.

CONNEXIONS

1. Câble adaptateur du capteur piézoélectrique C-PZ/LX4F-S

Branchez le câble C-PZ/LX4F-S au connecteur à six broches du PZ/LX4F-S-ID. attachez l'autre extrémité du C-PZ/LX4F-S au PZ-4.

2. Câbles Lynx Premium CE-LX5-W

Reliez l'extrémité femelle d'un câble Lynx premium CE-LX5-W au connecteur de sortie Lynx; Attachez l'extrémité mâle du câble à l'eDART ou à la jonction Lynx souhaitée.

SPÉCIFICATIONS D'INSTALLATION (suite)

CONFIGURATION DU LOGICIEL


3. Configuration minimale

Le PZ/LX4F-S-ID requiert un signal d'un module d'entrée de séquence Lynx (ID7-D-SEQ ou ID7-M-SEQ), du commutateur de proximité Lynx L-PX ou du commutateur de limite Lynx L-LS afin de "Zéro" les capteurs piézoélectriques connectés.

Reportez-vous au tableau de droite pour connaître les signaux acceptés, les modifications et le matériel associé.

Le changement d'activation/désactivation du signal de blocage du moule peut être visualisé sur le graphique du cycle eDART ; le tracé du signal verrouillé par le moule est élevé (—) lorsqu'il est activé et faible (—) lorsqu'il est désactivé (reportez-vous à la figure ci-dessous).

Matériel	Signal	Changement
Entrée de ID7-D-SEQ	Ouverture du moule	Marche→Arrêt
	Fermeture du moule	Marche→Arrêt
	Moule complètement ouvert	Marche→Arrêt
	Le moule est serré	Arrêt→Marche
	Injection vers l'avant	Arrêt→Marche
Entrée de L-PX	Moule complètement ouvert	Marche→Arrêt
	Le moule est serré	Arrêt→Marche
Entrée de L-LS	Moule complètement ouvert	Marche→Arrêt
	Le moule est serré	Arrêt→Marche

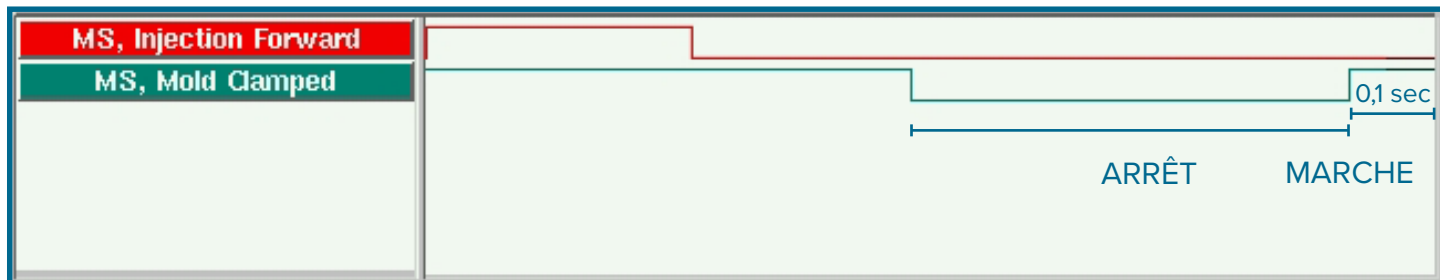

SPÉCIFICATIONS D'INSTALLATION (suite)

4. Configuration logicielle version 9.4.3 ou ultérieure


Le PZ/LX4F-S-ID apparaîtra dans l'outil de localisation et de mise à l'échelle des capteurs pour la configuration initiale dans le logiciel eDART version 9. **1**

- Le type de capteur **2** et l'emplacement **3** situés à côté du numéro de série du PZ/LX4F-S-ID sont automatiquement renseignés.
- Sélectionnez le bouton Configuration **4** en regard de la colonne Identification.

La fenêtre Sensor Scaling Setup **5** apparaît. Remplissez la fenêtre pour terminer la configuration.

- Sélectionnez le numéro de modèle du capteur **6** dans le menu déroulant.

- Le type de capteur **7** et l'échelle complète du capteur **8** sont automatiquement renseignés.
- Une sensibilité par défaut est automatiquement renseignée lors de la configuration ; entrez la sensibilité du capteur **9** répertoriée dans le certificat d'étalonnage du capteur.
- Sélectionnez le bouton **10** Acceptez pour enregistrer les paramètres.
- Si vous le souhaitez, entrez le numéro de cavité du capteur associé dans la colonne **11** Identification.
- Sélectionnez le bouton **12** Acceptez pour enregistrer les paramètres.

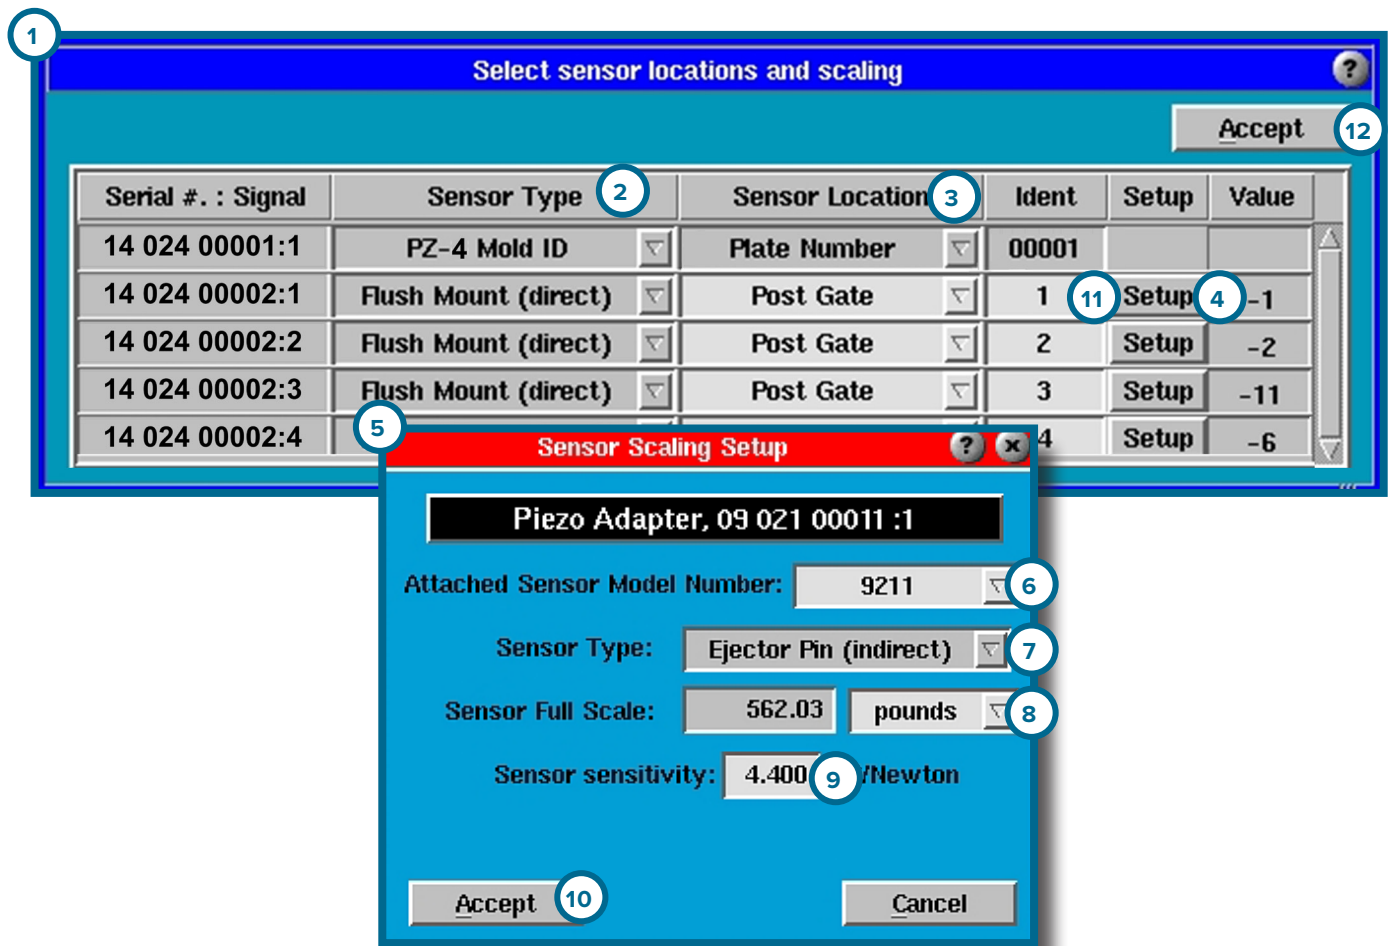

SPÉCIFICATIONS D'INSTALLATION (suite)

5. Configuration logicielle version 10.8 ou ultérieure

Le PZ/LX4F-S-ID et les capteurs associés sont configurés lors de la configuration/des entrées **1** de moule dans le logiciel **EDART** version 10.

- Cliquez, faites glisser et déposez le capteur associé de la liste Capteurs disponibles **2** dans la cavité et l'emplacement de la cavité indiqués sous le nom du moule à gauche (la fenêtre de la cavité individuelle **3** apparaîtra lorsque cette option est sélectionnée).
- Cliquez sur **i** pour ouvrir la fenêtre de configuration du capteur de moule **4**.

La fenêtre de configuration du capteur de moule **4** apparaîtra. Remplissez la fenêtre pour terminer la configuration.

- Sélectionnez le numéro **5** de modèle du capteur dans le menu déroulant. La pleine échelle du **6** capteur se remplira automatiquement.

- Une sensibilité par défaut est automatiquement renseignée lors de la configuration ; entrez la sensibilité du capteur **7** répertoriée dans le certificat d'étalonnage du capteur.
- Sélectionnez Terminé **8** pour enregistrer les paramètres.

The screenshot illustrates the software interface for configuring a mold sensor. It is divided into several sections:

- Mold Setup Step 2 of 5:** The main navigation area with tabs for 'BASIC INFO', 'INPUTS', and 'OUTPUTS'. The 'INPUTS' tab is selected.
- Mold Sensor Setup:** A section with the instruction 'Assign Sensors to their Location'. It contains two main panels:
 - Available Sensors:** A list of sensors with a 'Clear List' link and a 'Sort By' dropdown set to 'Serial #'. One sensor is listed: SN: 1402600 706:2, PZ/LX4F-S.
 - Mold Configuration:** A panel for selecting a mold and cavity. It shows 'Mold' and 'Reset' buttons. The 'End of Cavity' section is selected, displaying a sensor icon, the SN: 1402600 706:2, and an information icon. Below are 'Mid Cavity' and 'Post Gate' sections.
- Mold Sensor Config Dialog:** A pop-up window for configuring the selected sensor. It includes:
 - Model #:** A dropdown menu showing '6157B'.
 - Sensor Full Scale:** A dropdown menu showing '2000.000 bar'.
 - Sensor Sensitivity:** A text input field showing '9.4000 C/bar'.
 - Use this value as default:** An unchecked checkbox.
 - Buttons:** 'CANCEL' (red) and 'DONE' (green) buttons.

NETTOYAGE & DÉRIVATION

NETTOYAGE RÉGULIER

Afin d'assurer un entretien préventif, retirez les capteurs du moule et nettoyez les poches et les canaux lorsqu'un moule est sorti. Les capteurs doivent être installés dans des poches exemptes d'huile, de poussière, de saleté et de graisse.

RJG, Inc. recommande les nettoyeurs suivants :

- MicroCare MCC-CCC Contact Cleaner C
- MicroCare MCC-SPR SuprClean™
- Miller-Stephenson MS-730L Contact Re-Nu®

DÉRIVE

Les capteurs piézoélectriques peuvent dériver négativement (-) ou positivement (+). La spécification de dérive acceptable des capteurs piézoélectriques de RJG est de 20 pC/minute. L'endroit le plus facile à surveiller est l'écran « Emplacements des capteurs » eDART. Une dérive de ± 20 pC en soixante secondes indique une dérive anormale. La « Dérive » est occasionnée par des connexions sales/contaminées. Il peut s'agir de la connexion au câble du capteur C-PZ/1645, de la connexion C-PZ/1645 à PZ-4, du câble PZ-4 à C-PZ/LX4F-S ou de la connexion PZ/LX4F-S-ID Connexion à CE-LX5-W.

Nettoyez correctement tous les points de connexion à l'aide d'un nettoyeur de contact de qualité électronique. Laissez les capteurs et les câbles sécher à l'air avant de les reconnecter. Ne les soufflez pas avec une conduite d'air «d'ate-

lier», car cet air contient généralement de l'huile ainsi que d'autres contaminants.

Si la dérive persiste, nettoyez à nouveau les capteurs grâce à un nettoyeur de qualité électronique, puis faites-les cuire au four pour éliminer les contaminants (méthode identique à celle utilisée par RJG). Il est recommandé de cuire les capteurs/câbles à 212 °F (100 °C) pendant soixante minutes; cuire la plaque/l'adaptateur à 140 °F (60 °C).

Si le problème persiste, veuillez contacter le service commercial de RJG pour connaître les prix et les délais des pièces de rechange.

TEST & ÉTALONNAGE

L'adaptateur de capteur piézoélectrique Lynx à quatre canaux PZ/LX4F-S-ID offre une haute résolution et une faible dérive et ne nécessite aucun étalonnage. Suivez toutes les instructions et recommandations relatives au test et à l'étalonnage de capteurs individuels en vue d'un fonctionnement optimal.

TEST DU CAPTEUR

1. Sensor PreCheck

Sensor PreCheck fournit des diagnostics relatifs aux problèmes courants des capteurs tels qu'une dérive de capteur, une précharge et le décalage du zéro, et il peut également détecter les erreurs d'installation du capteur causées par des dimensions de poche inappropriées, des fils et des têtes de capteur endommagés. Il est possible d'envoyer par courriel ou d'imprimer un rapport d'essai avec la configuration des capteurs depuis l'appareil. Cet appareil permet de tester jusqu'à 32 capteurs simultanément et de vérifier si le capteur a subi une force.

2. Logiciel eDART—Visionneuse de Données Brutes

La visionneuse de données brutes eDART affiche l'état du capteur, soit eDART Valable, Aucune réponse, Obsolète, ou Non valable.

- Un capteur valable dispose de comptes bruts qui changent lorsqu'une force est exercée sur le capteur ; cela indique un bon fonctionnement du capteur.
- Un capteur indiquant une absence de réponse n'est pas en communication avec l'eDART; le capteur est peut-être débranché.
- Un capteur obsolète indique qu'un capteur est inutilisé.
- Un capteur non valide indiquera une défaillance de dépassement de plage (Ovrng) ou plage en sous-régime (Undrng). Le symbole Ovrng indique que le calibrage du capteur a trop changé dans le sens positif, en dehors des spécifications supérieures. Le symbole Undrng indique que le calibrage du capteur a trop changé dans le sens négatif et que le capteur peut signaler un nombre inférieur à zéro lorsqu'une charge est appliquée.

GARANTIE

RJG, INC. GARANTIE STANDARD

Confiant de la qualité et de la robustesse du PZ/LX4F-S-ID, RJG, Inc. offre une garantie d'un an. L'adaptateur de capteur piézoélectrique à montage en surface de RJG est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant un an à compter de la date originale de l'achat. La garantie est nulle s'il s'avère que l'adaptateur a subi un abus ou une négligence au-delà de l'usure normale et de l'utilisation sur le terrain, ou dans le cas où le boîtier de l'adaptateur a été ouvert par le client.

NON-RESPONSABILITÉ AU SUJET DU PRODUIT

RJG, Inc. décline sa responsabilité pour toute installation incorrecte du présent équipement ou de tout autre équipement fabriqué par RJG.

Une installation correcte de l'équipement RJG n'interfère pas avec les caractéristiques de sécurité de l'équipement d'origine de la machine. Ne jamais retirer les mécanismes de sécurité sur toutes les machines.

ERREURS FRÉQUENTES

1. Lecture lente de la dérivation du capteur

Il s'agit d'une lecture du capteur qui augmente ou diminue lentement (positivement ou négativement) par rapport à la valeur zéro de référence.

2. Dérivation rapide du capteur/Lecture non valide.

Il s'agit d'une lecture de capteur qui, soit augmente, soit diminue rapidement (positivement ou négativement) par rapport à la valeur zéro de référence, de telle manière que la lecture en devient non valide.

3. Pas de capteur à CoPilot/eDART communication du système.

L' eDART/CoPilot ne peut pas effectuer la lecture du capteur.

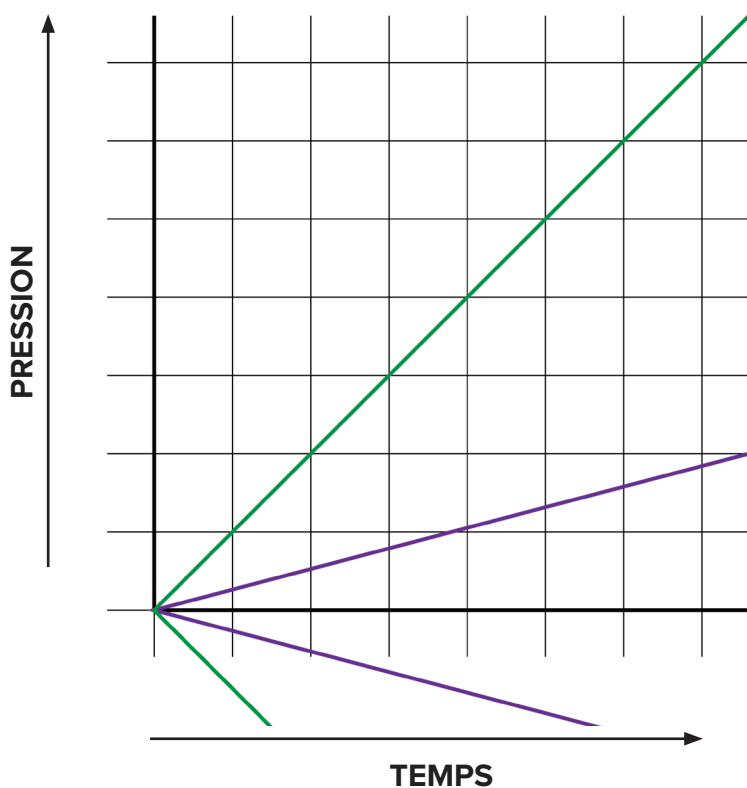


Diagramme de type de dérivation du capteur piézoélectrique



Dérivation rapide/non valide



Dérivation lente


ERREURS FRÉQUENTES (suite)

LECTURE LENTE DE LA DÉRIVATION DU CAPTEUR

Si la lecture du capteur ne reste pas stable et qu'elle dérive de manière positive ou négative, le capteur, les câbles ou les connecteurs de l'adaptateur pourraient être contaminés. Pour identifier le ou les connecteurs contaminés, procédez comme suit :

1. Débranchez le capteur du câble C-PZ/1645 et nettoyez les extrémités ; si la dérivation de la lecture continue, passez à l'étape suivante.
2. Débranchez le C-PZ/1645 du PZ-4 et nettoyez les extrémités ; si la dérivation de la lecture continue, passez à l'étape suivante.
3. Débranchez le câble C-PZ/LX4F-S du PZ-4 et nettoyez l'extrémité et le connecteur ; si la dérivation de lecture continue, passez à l'étape suivante.
4. Débranchez le câble C-PZ/LX4F-S du PZ/LX4F-S-ID et nettoyez l'extrémité et le connecteur ; si la dérivation de lecture continue, passez à l'étape suivante.

Si la lecture du capteur continue à dériver une fois les étapes de dépannage ci-dessus terminées, alors le capteur, les câbles ou l'adaptateur devront probablement être remplacés.

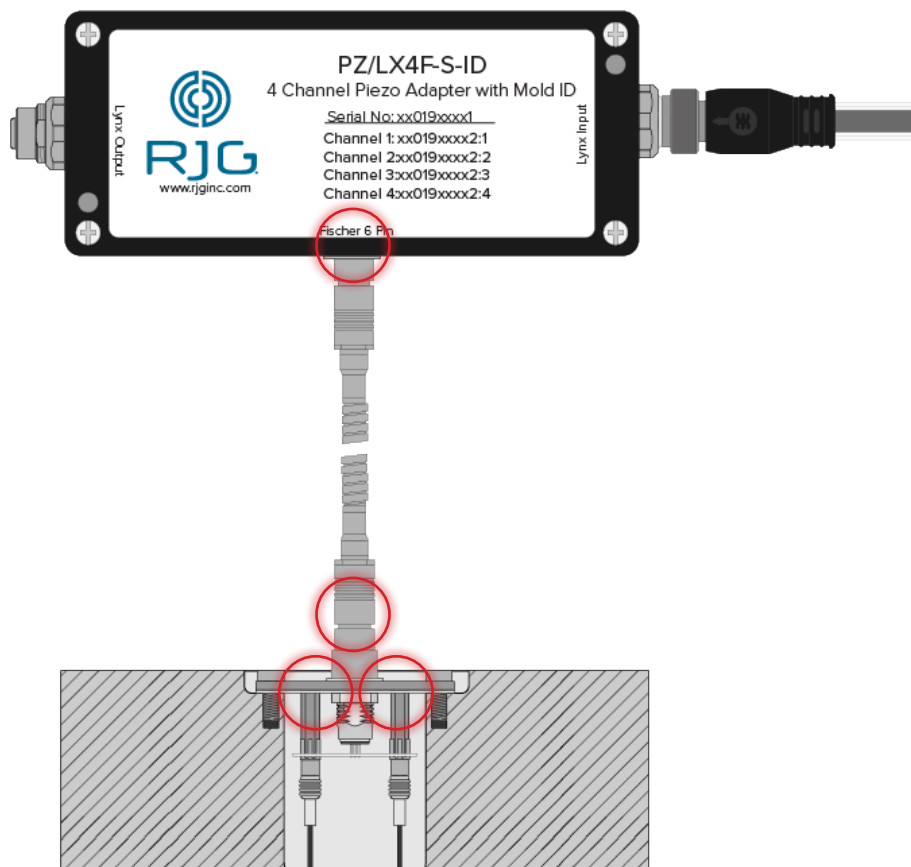


ERREURS FRÉQUENTES (suite)

DÉRIVATION RAPIDE DU CAPTEUR/LECTURE NON VALIDE

Si la lecture du capteur dérive rapidement et devient non-valide, il est possible que le capteur, les câbles ou les connecteurs de l'adaptateur soient fortement contaminés ou que l'adaptateur soit tombé en panne. Pour identifier le ou les connecteurs contaminés, procédez comme suit :

1. Débranchez le capteur du câble C-PZ/1645 et nettoyez les extrémités ; si la dérivation de la lecture continue, passez à l'étape suivante.
2. Débranchez le C-PZ/1645 du PZ-4 et nettoyez les extrémités ; si la dérivation de la lecture continue, passez à l'étape suivante.
3. Débranchez le câble C-PZ/LX4F-S du PZ-4 et nettoyez l'extrémité et le connecteur ; si la dérivation de lecture continue, passez à l'étape suivante.
4. Débranchez le câble C-PZ/LX4F-S du PZ/LX4F-S-ID et nettoyez l'extrémité et le connecteur ; si la dérivation de lecture continue, passez à l'étape suivante.

Si la dérivation de la lecture continue ou reste invalide une fois les étapes de dépannage ci-dessus terminées, l'adaptateur devra être remplacé.

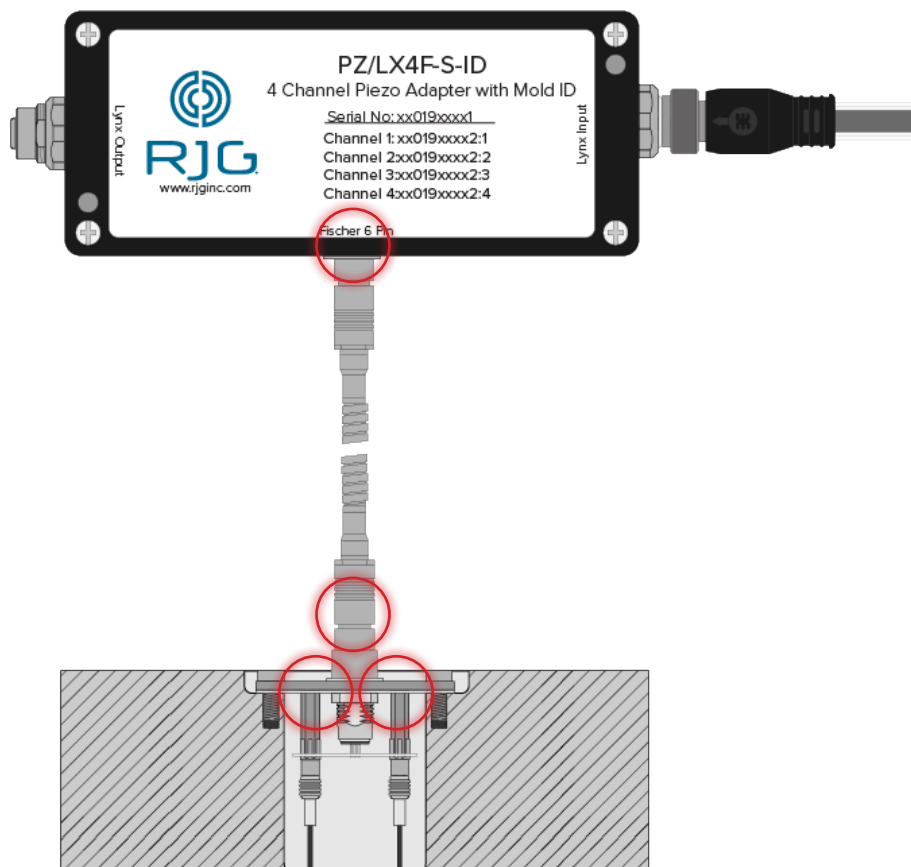


ERREURS FRÉQUENTES (suite)

LE CAPTEUR NE COMMUNIQUE PAS AVEC L'eDART/CoPilot

Si l'eDART/CoPilot ne parvient pas à établir la communication avec le capteur, les câbles ou l'adaptateur sont peut-être en panne. Pour identifier le composant défectueux, procédez comme suit :

1. Remplacez le câble du capteur C-PZ/1645 par un câble qui fonctionne ; testez le fonctionnement du capteur. Si la communication reste inexistante, passez à l'étape suivante.
2. Remplacez le câble de l'adaptateur du capteur C-PZ/LX4F-S par un câble qui fonctionne ; testez le fonctionnement du capteur. Si la communication reste inexistante, passez à l'étape suivante.
3. Remplacez le câble Lynx premium CE-LX5-W par un câble qui fonctionne ; testez le fonctionnement du capteur.

Si le système eDART/CoPilot ne peut pas établir de communication après ces étapes, l'adaptateur a échoué et doit être remplacé.

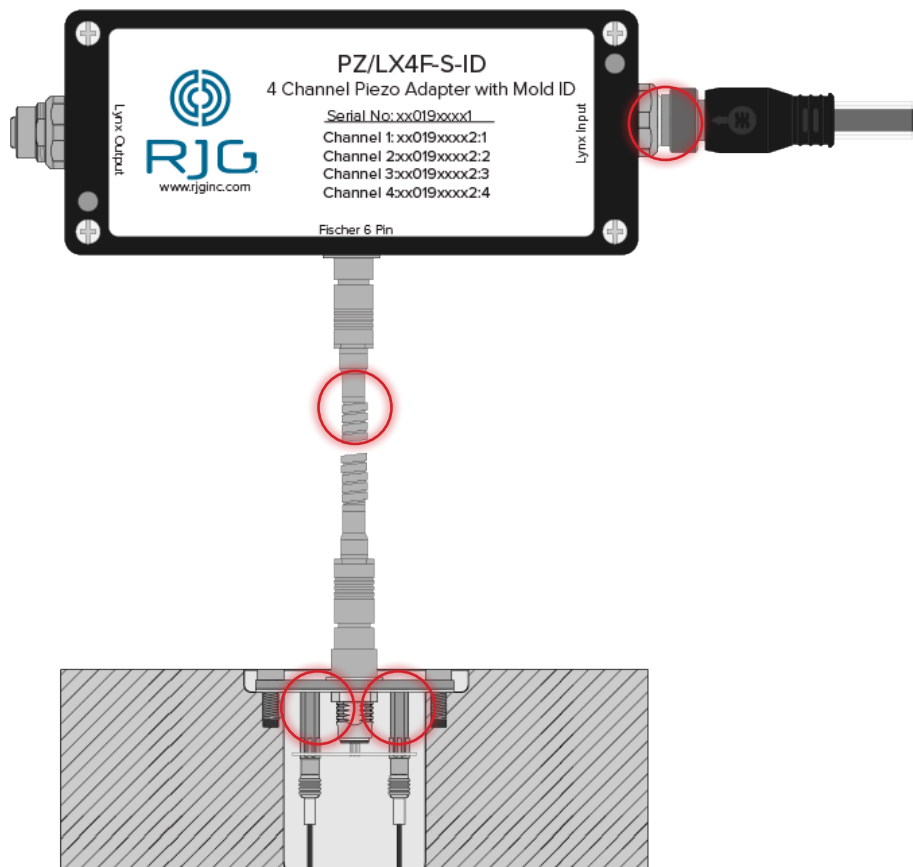

SERVICE CLIENT

Vous pouvez contacter l'équipe du service client de RJG par téléphone ou par courriel.

RJG, Inc. Service Client

Tél. : 800.472.0566 (numéro gratuit)

Tél. : +1.231.933.8170

email: support@rjginc.com

www.rjginc.com/support

Contact Support

General Questions | RMA Request | Sensor Selection & Placement

Have a question? We're here for you! Be sure to check out our knowledge base first to see if you can find the answer to your question there. Or please feel free to reach out to our customer support team anytime at:

Email: support@rjginc.com
Phone: +1(231) 933-8170 Or Toll Free: +1(800) 472-0566
Or complete the form below:

First Name * First Name*	Last Name * Last Name*	Company Company*
Job Title * Job Title*	Phone * Phone Number*	Email * Email Address*

PRODUITS CONNEXES

Le PZ/LX4F-S-ID est compatible avec d'autres produits RJG, Inc. en vue d'une utilisation avec le système de contrôle et de surveillance de processus eDART.

PRODUITS COMPATIBLES

CÂBLES LYNX PREMIUM CE-LX5-W

Le câble de Lynx premium (1 à droite) est un câble recouvert de polypropylène adapté à la chaleur et aux contraintes rencontrées dans les environnements de moulage par injection. Ce câble est disponible dans les tailles suivantes : 11,8– 472,4" (0,3–12 m), et peut être commandé avec des raccords droits ou de 90°. Un CE-LX5-W est requis pour relier le PZ/LX4F-S-ID au système e DART.

CÂBLE ADAPTATEUR DE CAPTEUR PIÉZOÉLECTRIQUE À QUATRE CANAUX C-PZ/LX4F-S

Le Câble adaptateur de capteur piézoélectrique Lynx à quatre canaux (2 à droite) est un câble coaxial en PTFE/PFA avec une gaine en métal adaptée à la chaleur et aux contraintes typiques des environnements du moulage par injection. Un C-PZ/LX4F-S est requis pour relier le PZ/LX4F-S-ID au PZ-4 et à quatre capteurs au maximum.

CONNECTEUR DE CAPTEUR PIÉZOÉLECTRIQUE À QUATRE CANAUX PZ-4

Le connecteur piézoélectrique à quatre canaux avec faculté d'identification de moule (3 à droite) est un connecteur qui connecte jusqu'à quatre capteurs piézoélectriques au PZ/LX4F-S-ID avec une seule connexion à l'extérieur du moule.

CÂBLE DE CONNECTEUR DE CAPTEUR PIÉZOÉLECTRIQUE À QUATRE/HUIT CANAUX C-PZ/1645

The Four/Eight-Channel Piezoelectric Sensor Connector Cable (4 at right) is a PTFE/FEP coaxial cable suited for the heat and stress found in injection molding environments that provides a quick, direct connection from the PZ-4/8 to in-mold cavity pressure sensors.



PRODUITS SIMILAIRES

RJG, Inc. propose une large gamme de capteurs de pression d'empreinte piézoélectrique et d'adaptateurs pour chaque application (montage sur moule, montage en surface, monocanal et multicanal).

ADAPTATEUR DE CAPTEUR À MONTAGE SUR MOULE PIÉZOÉLECTRIQUE À CANAL UNIQUE LYNX LP/LX1-M

L'adaptateur de capteur piézoélectrique à montage sur moule Lynx LP/LX1-M (1 à droite) accepte les entrées d'un capteur piézoélectrique unique et d'un câble 1645 pour s'interfacer avec un seul câble CE-LX5-W et le système eDART.



ADAPTATEUR DU CAPTEUR PIÉZOÉLECTRIQUE À MONTAGE EN SURFACE LYNX PZ/LX1F-S

L'adaptateur piézoélectrique Lynx PZ/LX1-S pour montage en surface (2 à droite) accepte les entrées d'un capteur piézoélectrique unique et d'un câble 1645 pour s'interfacer avec un seul câble CE-LX5-W et le système eDART.



PIÉZOÉLECTRIQUE À HUIT CANAUX PZ-8 ET PZ/LX8F-S

Le connecteur piézoélectrique à huit canaux PZ-8 et l'adaptateur piézoélectrique à huit canaux (3 à droite) assurent l'interface avec huit capteurs piézoélectriques au système eDART Piézoélectrique à huit canaux grâce à une connexion unique.



EMPLACEMENTS/BUREAUX

ÉTATS-UNIS

RJG USA (SIÈGE SOCIAL)
3111 Park Drive
Traverse City, MI 49686
Tél. : +01 231 9473111
Fax : +01 231 9476403
sales@rjginc.com
www.rjginc.com

ITALIE

NEXT INNOVATION SRLMILAN, ITALIE
Tél. : +39 335 178
4035SALES@IT.RJGINC.COM
RJGINC.COM

MEXIQUE

RJG MEXICO
Chihuahua, Mexico
Tél. +52 614 4242281
sales@es.rjginc.com
es.rjginc.com

SINGAPOUR

RJG (S.E.A.) PTE LTD
Singapour, République de Singapour
Tél. : +65 6846 1518
sales@swg.rjginc.com
en.rjginc.com

FRANCE

RJG FRANCE
Arinthod, France
Tél. : +33 384 442 992
sales@fr.rjginc.com
fr.rjginc.com

CHINE

RJG CHINA
Chengdu, Chine
Tél. : +86 28 6201 6816
sales@cn.rjginc.com
zh.rjginc.com

ALLEMAGNE

RJG GERMANY
Karlstein, Germany
Tél. : +49 (0) 6188 44696 11
sales@de.rjginc.com
de.rjginc.com

CORÉE

CAEPRO
Séoul, Corée
Tél. : +82 0221131870
sales@ko.rjginc.com
www.caepero.co.kr

IRLANDE/ ROYAUME- UNI

RJG TECHNOLOGIES, LTD.
Peterborough, Angleterre
P +44(0)1733-232211
info@rjginc.co.uk
www.rjginc.co.uk